



:PVCpurge

Instrukcje Wytłaczania


	Strona
Usuwanie Zwęgleń Usuwanie zwęgleń przez ślimaka, cylinder i matrycę	2
Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa, pełne informacje można znaleźć w dokumencie dotyczącym zdrowia i bezpieczeństwa	3

Produkty Aquapurge nie są przeznaczone do stosowania w gotowych produktach z tworzyw sztucznych. Biorąc pod uwagę wiele czynników, które mogą mieć wpływ na przetwarzanie i stosowanie, użytkownicy powinni samodzielnie ustalić, czy produkty nadają się do zamierzonego zastosowania i czy można ich używać bezpiecznie i zgodnie z prawem.

Instrukcje Usuwania Zwęgleń / Płytki

Wyjaśnienie: PVC Purge to agresywny system usuwania węgla do wytłaczania PVC. Jest przeznaczony do mechanicznego usuwania węgla lub płytkowania ze ślimaków, cylindrów i matryc w normalnych lub obniżonych temperaturach przetwarzania.

Przed użyciem należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa i je zrozumieć.

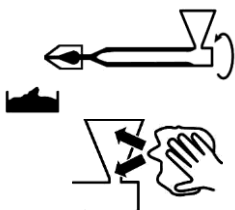


Opróżnij maszynę z materiału PVC


Dokładnie wyczyść lej, gardziel ślimaka i odpowietrznik

Wyjmij sita z płyty rozbijającej (uchwyt filtra)

 
Odsuń urządzenia znajdujące się dalej od matrycy



 Zwiększ/zmniejsz prędkość ślimaka do maksymalnych **BEZPIECZNYCH** warunków pracy (nie przekraczaj maksymalnego ciśnienia)



 Dawkuj środek czyszczący PVC do **GARDŁA ZBIORNIKA**, aż cały kolor i zanieczyszczenia zostaną usunięte (**środek czyszczący PVC jest niebiesko-biały, gdy wychodzi czysty**)




(STARVE)

Przepuszczaj materiał, aż będzie czysty, a następnie całkowicie opróżnij ślimak



 Dokładnie wyczyść lej, gardziel ślimaka i odpowietrznik



(FEED)

Aby oczyścić PVC, napełnij gardziel leja następną warstwą PVC

Powtarzać **STARVE-FEED** co najmniej 3 razy, a następnie całkowicie napełnij zasobnik

Środki Ostrożności



Nie należy stosować środka PVC Purge w przypadku materiałów o temperaturze przetwarzania poniżej 160°C



Nie należy stosować środka PVC Purge w przypadku materiałów o temperaturze przetwarzania powyżej 210°C

ŚOI



Podczas czyszczenia sprzętu, używania, obsługi lub oglądania środka czyszczącego należy nosić odpowiednią odzież ochronną

Nie nadaje się do maszyn z sitami lub średnicami mniejszymi niż 0,8 mm




W przypadku kontaktu ze skórą, przemyć zimną wodą



W przypadku kontaktu z oczami przemyć dużą ilością chłodnej wody



Nie połykać produktu

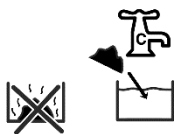

W przypadku nadmiernego ciepła ścinającego, w celu usunięcia oparów, należy umieścić wyrzuty środków czyszczących w chłodnej wodzie